


Citroen C2. Awaria wspomagania kierownicy

data aktualizacji: 2021.11.24

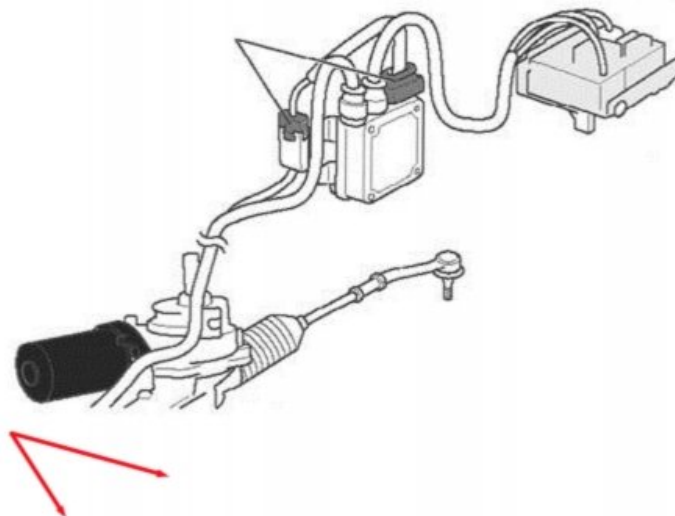

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to oznaczać uszkodzenie czujnika momentu obrotowego. Klient zauważa błąd ze względu na konieczność używania większej siły podczas kierowania pojazdem. Dodatkowo mogą zostać zarejestrowane kody błędów C 1400 i C1413 (czujnik momentu obrotowego, błąd sygnału; czujnik momentu obrotowego, awaria funkcjonowania).

Citroen C2

Wszystkie pojazdy ze wspomaganie kierownicy, rok budowy do grudnia 2007

Awaria wspomagania kierownicy

Przed wymianą czujnika momentu obrotowego należy sprawdzić, czy złącza wtykowe na sterowniku elektrycznego wspomagania kierownicy są prawidłowo osadzone (patrz rysunek). Nieprawidłowy styk może również powodować pojawienie się tego błędu.

Źródło: [HELLA TECH WORLD](https://www.hella-tech-world.com)

Źródło: